



CERO | TOLERANCIA



CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO

⚠️ ¡ATENCIÓN! ⚠️



SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE

Antes de iniciar cualquier actividad, asegúrate de contar con lo siguiente:



Seguro Social, IMSS y vigencia de derechos.



Análisis de riesgo.



Permisos de trabajo.



Plan de acción.



Constancia de habilidades laborales (DC-3).



Capacitación de trabajos de alto riesgo y plan de respuesta a emergencias.



Programa de conservación de maquinaria, equipo y herramientas, checklist, (evidencias).



Plan de trabajo.



Validación de conocimientos teóricos/prácticos de la persona que realizará.



Credencial de obra.

LA INFORMACIÓN ES CONOCIMIENTO
¡CUIDÉMONOS!

De incumplir los requisitos se aplicará una sanción hasta la terminación del contrato.

1

Cualquier duda o comentario, contacta a CumplimientoSeguridaddeHigieneMexico@walmart.com



CERO | TOLERANCIA



¡ALERTA, PARA TRABAJOS EN CALIENTE!



ANTES DE REALIZAR TRABAJOS EN CALIENTE:

- Deberá contar con todos los lineamientos de cumplimiento Administrativo. **Que se muestran en la página 1.**
- Solicitar validación/autorización para el Plan de Mitigación.
- Activa el protocolo **FIRE WATCH**, usa el correo **AlertadelIncendioFire@email.wal-mart.com** para informar de la activación. Mantener comunicación permanente con la Gerencia de la Unidad, aplica para Remodelaciones, Mantenimiento, Proyectos especiales, Roll Out, y todas las Unidades que se encuentren activas.
- Usar el **EPP Equipo de protección personal** específico para la actividad.



- **Corte y soldadura:** (Careta, gafas de seguridad, mascarilla con filtro contra humo de soldadura, guantes de soldador puño largo, capucha o monja, ropa de trabajo adecuada y en buen estado, peto o delantal, polainas, calzado de seguridad y casco).



- **Trabajos que generen chispa:** (Ropa adecuada, peto o delantal, mangas, gafas de seguridad adicional a careta de protección de seguridad, guantes y tapones auditivos).



De incumplir los requisitos se aplicara una sanción hasta la terminación del contrato.

2

Cualquier duda o comentario, contacta a CumplimientoSeguridaddeHigieneMexico@walmart.com



CERO | TOLERANCIA



¡ALERTA, PARA TRABAJOS EN CALIENTE!




CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aplicar el ABC de la Delimitación:

Asegurar orden y limpieza en el área de trabajo.

- **A)** Retirar todo el material combustible en un radio de 10 metros.
- **B)** Delimitar el área de trabajo, verificar que no existan grietas, desniveles u orificios en la generación de chispa que pueda propagar un conato de incendio.
- **C)** Colocar lonas ignifugas resistentes al fugo certificadas, sin impregnación de sustancias químicas y sin perforaciones **(en buen estado)**. Presentar ficha técnica cuando se requiera.
- Para todos los trabajos en caliente se debe colocar 2 extintores PQS o unidad móvil de **50 Kg** de PQS o equipo **Enfocer de 60 galones**.
- Revisar los riesgos de trabajo en el área aplicando las **4 A de seguridad** (arriba, abajo, a un lado al otro).

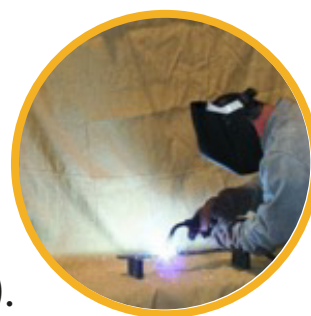

- El centinela deberá estar capacitado en combate contra incendios y en análisis de riesgos de las actividades, debe asegurarse de que no existan puntos de reactivación de llamas.
- Obligatorio contar con un centinela por cada frente de trabajo en caliente.
- Se debe asegurar que el personal conozca el **Plan de respuesta a emergencia** y contactos de emergencia.
- Queda estrictamente prohibido el uso de equipo oxicorte dentro de la Unidad, en caso de ser indispensable se requerirá de una autorización previo de **Cumplimiento S&H Walmart**.
- Después de concluir los trabajos en caliente se debe realizar un monitoreo intermitente de 3 hrs (Supervisión por cada hora, registrar el control en el permiso de trabajo).
- Los permisos de trabajo en caliente deben mantenerse resguardados 2 años.



De incumplir los requisitos se aplicara una sanción hasta la terminación del contrato.

3

Cualquier duda o comentario, contacta a CumplimientoSeguridaddeHigieneMexico@walmart.com




CERO | TOLERANCIA



TRABAJOS CON EQUIPO OXIACETILENO

⚠ MEDIDAS PREVENTIVAS ⚠

1. Los cilindros deben ser inspeccionados para asegurar su buen estado y deben contar con su etiqueta de identificación de sustancia y tarjeta de revisión.
2. Las medidas de seguridad deben ser las mismas para un cilindro vacío que para uno lleno.
3. El cilindro debe contar con su capuchón de seguridad y cuando estén en uso con su capuchón tipo mariposa.
4. Los cilindros deben estar cerrados durante su almacenamiento y transporte; deben estar de forma vertical en todo momento con la válvula hacia arriba.
5. El carrito que transporta los cilindros debe contar con protección lateral y un mecanismo de sujeción (**usar cadena**).
6. Las conexiones deben estar encasquilladas/ponchadas. Queda prohibido el uso de abrazaderas.
7. Los manómetros deben estar en buen estado físico.
8. Las mangueras pueden medir hasta 15 m. de largo, estar en buenas condiciones de operación y deben contar con arresta flamas.
9. El equipo debe ser inspeccionado previo a su uso validando que no existan fugas.
10. Los trabajos de oxicorte se debe realizar en áreas ventiladas y de ser necesario contar con dispositivos que faciliten la ventilación tales como: extractores y/o ventiladores, etc.

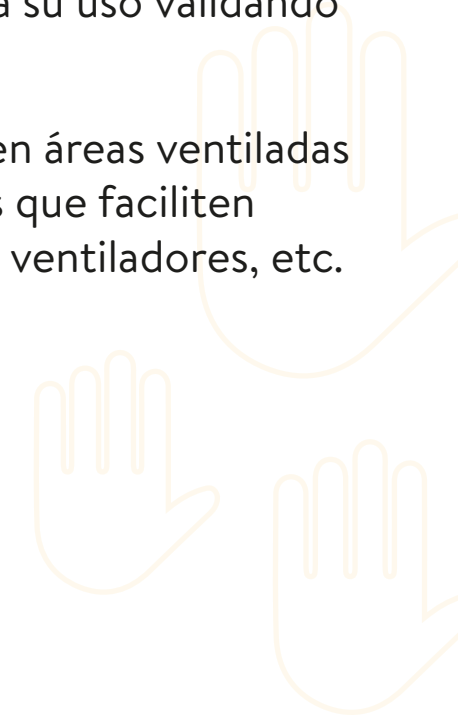

De incumplir los requisitos se aplicara una sanción hasta la terminación del contrato.

4

Cualquier duda o comentario, contacta a CumplimientoSeguridaddeHigieneMexico@walmart.com